



1. Фильтр:	1
1.1 Общие замечания:	1
1.2 Фильтровальный вкладыш:	2
2. Текстильный вкладыш:	2
2.1 Общие замечания:	2
2.2 Демонтаж:	2
2.3 Разборка узла деаэрации:	2
2.4 Чистка:	2
2.5 Обновление:	2




Мотор остановить в соответствии с ТИ № 1100-0105 и принять меры защиты от неуполномоченного включения.

Операция	Пункт	Интервал	
		2000 РЧ	20000 РЧ
2 Обновление фильтра	1.	■	
20 Обновление текстильных вкладышей	2.		■

1. Фильтр:

1.1 Общие замечания:

Засорённый фильтр препятствует выравниванию давления, что может привести к просачиванию масла (например, через радиальное уплотнение коленчатого вала).

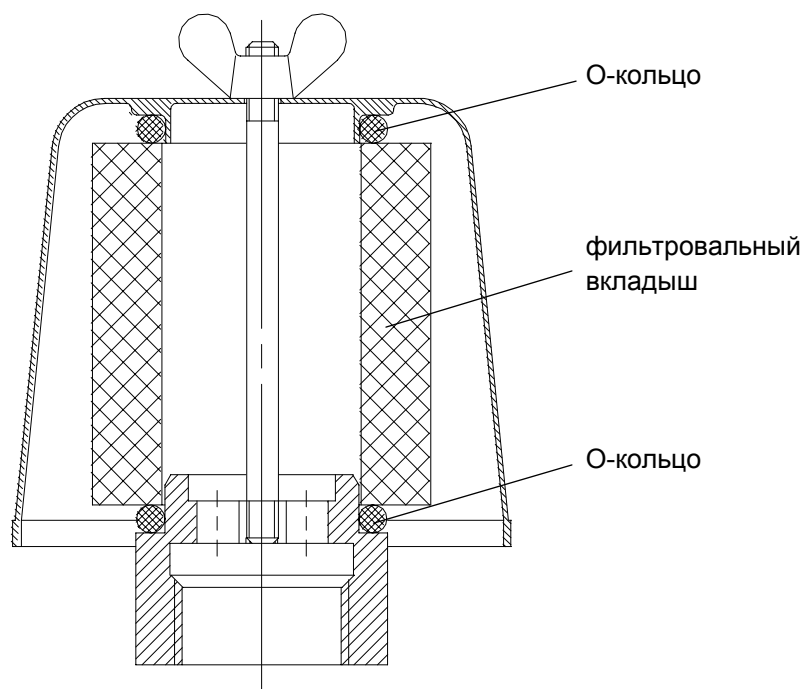



- 1.2 Фильтровальный вкладыш:**
Обновить вкладыш и O-кольца.

2. Текстильный вкладыш:

- 2.1 Общие замечания:**
Засорённый фильтр препятствует выравниванию давления, что может привести к просачиванию масла (например, через радиальное уплотнение коленчатого вала).
- 2.2 Демонтаж:**
Отсоединить отводящие трубы, снять крепящие винты и вытащить весь деаэрационный узел из картера.
- 2.3 Разборка узла деаэрации:**
Вывинтить болты.
Осторожно, без перекосов снять коробку, крышку и затем сетку с текстильным вкладышем.
После этого вытащить текстильный вкладыш из сетки; вкладыш утилизировать.
- 2.4 Чистка:**
Все детали очистить керосином.
- 2.5 Обновление:**
Заменить текстильный вкладыш новым.

